



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной сварочный экструдер

Декларация о соответствии требованиям ЕС

Настоящей Декларацией компания DOHLE Extrusionstechnik D-53809 Ruppichteroth, Германия, заявляет, что нижеуказанное устройство в представляемом исполнении отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.

Обозначение: ручной сварочный экструдер

Тип: 6002 C

Директивы ЕС: Директива по электромагнитной совместимости 89/336 ЕЭС

Директива по низкому напряжению 73/23 ЕЭС

Применяемые нормы: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 60335-2-45

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter-Christoph Dohle".

Петер-Кристиан Доле, Управляющий
Ruppichteroth, 1.04.2003 г.

Модель: 6002 PC Granulat

Номер машины:

Напряжение сети: 230 В / 50-60 Гц

Мощность, Вт:

камера пластификации: 1200

воздух: 2200

двигатель: 1600

Расход воздуха: 300 л/мин.

Наша компания владеет всеми авторскими правами в отношении настоящей инструкции по эксплуатации, это касается всех описаний, изображений или приложений настоящей инструкции. В связи с этим без нашего явного согласия запрещается любое тиражирование, а также частичная или полная передача информации третьим лицам или конкурирующим компаниям.

Перед вводом агрегата в эксплуатацию необходимо тщательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации, поскольку наша компания не может брать на себя гарантийные обязательства в отношении неполадок, ставших следствием ненадлежащего обращения с прибором. В случае если в сварочный экструдер были внесены какие-либо изменения, не согласованные с производителем / поставщиком, любые гарантийные обязательства теряют свою силу.

Использовать агрегат разрешается только для выполнения работ, предусмотренных настоящей инструкцией по эксплуатации.

Оператор должен иметь постоянный доступ к настоящей инструкции.

Сервисная служба / служба заказа:

DOHLE Extrusionstechnik GmbH

Eitorfer Straße 1

D-53809 Ruppichteroth

Телефон: (0049) 02295-902960

Телефакс: (0049) 02295-902961

www.dohle-extruder.de

E-mail: info@dohle-extruder.de

Безопасность:

В соответствии с предписаниями Союза немецких электротехников (VDE) 0 100, параграф 55 – эксплуатировать экструдер следует вместе с предохранительным выключателем или разделительным трансформатором.

Необходимо оберегать экструдер от влажности и воздействия воды.

При работе с экструдером необходимо соблюдать действующие национальные нормы безопасности. Наряду с действующими предписаниями по предотвращению несчастных случаев следует соблюдать профессиональные правила безопасной и технически верной работы. Действуют положения Директивы ЕС 92 / 57 ЕЭС от 24.06.1992г.

Применение:

Ручные сварочные экструдеры создаются с использованием новейших технических разработок и соответствуют современным требованиям безопасности. Ненадлежащее использование агрегата может стать причиной опасности для оператора или третьих лиц, а также стать причиной повреждения машин и материальных ценностей. Применение сварочного экструдера разрешается только в полностью исправном состоянии, для осуществления

надлежащих работ, а также при условии выполнения всех положений инструкции по эксплуатации.

В случае невыполнения указаний, изложенных в инструкции по эксплуатации, производитель /поставщик не несет никакой ответственности за проистекший по этой причине ущерб. Для осуществления отклонений в применении сварочного экструдера от его назначения необходимо заручиться согласием производителя /поставщика. Производить работы по обслуживанию электрооборудования экструдера разрешается только специалистам-электрикам и в соответствии со всеми электротехническими правилами.

Указания: особые опасности:

Удерживать сварочные экструдеры необходимо всегда только за специально предназначенные для этого рукоятки. **Запрещается** контакт со всеми открытыми **металлическими частями**, поскольку существует угроза воспламенения и получения ожогов. Температура этих деталей достигает 350 ° С. **Внимание: жар может поступать к скрытым воспламеняемым материалам.**

Зона безопасности:

Запрещается направлять поток горячего воздуха экструдера на термочувствительные предметы или живые существа. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию окружностью в 2 метра. Струю горячего воздуха не следует направлять в одно и то же место в течение длительного времени.

Эксплуатация:

Запрещается эксплуатировать сварочный экструдер без подачи воздуха. При отдельной подаче воздуха необходимо следить за тем, чтобы размеры воздушного шланга были достаточными. Нагнетаемый воздух должен быть чистым, **без примесей масла или воды.**

Произведение работ над головой оператора.

При производстве работ над головой оператора необходимо использовать соответствующие защитные приспособления (защитный шлем, очки и т. д.).

Безопасность:

Подключать прибор разрешается только к легкодоступным штепсельным розеткам с заземляющим контактом. Перед подключением агрегата к сети необходимо проверить номинальное напряжение сварочного экструдера. Показатели напряжения сети должны совпадать с номинальным напряжением ручного сварочного экструдера, указанным на фирменной заводской табличке. В соответствии с предписаниями VDE 0 100, параграф 55 – эксплуатировать экструдер следует вместе с предохранительным выключателем или разделительным трансформатором.

Удлинительный кабель

При использовании удлинителей необходимо обращать внимание на минимальные значения сечения кабелей:

Кабель длиной до 18 м: сечение 2,5 кв. мм.

Кабель длиной до 50 м: сечение 4,0 кв. мм.

Удлинительные кабели должны иметь допуск к использованию на месте проведения работ и соответствующую маркировку.

Запрещается дальнейшая эксплуатация экструдера в случае, если:

- Поврежден соединительный кабель или штекер. Ремонт может осуществлять только производитель или специалисты, прошедшие соответствующую подготовку.
- Повреждены защитные (предохранительные) приспособления.
- В сварочный экструдер попали посторонние предметы или жидкости.
- Режим работы экструдера изменился.
-

Необходимо полностью исключить попадание брызг воды на экструдер (существует опасность короткого замыкания).

Запрещается использовать сварочный экструдер **в условиях взрывоопасности** или опасности воспламенения.

Небрежность в эксплуатации агрегата может привести к возникновению пожара.

Ввод в эксплуатацию

Общие положения:

Соблюдайте указания по безопасности, содержащиеся в данной инструкции. Соблюдайте действующие национальные предписания по технике безопасности.

Комплектование экструдера:

Наши ручные сварочные экструдеры поставляются в полностью смонтированном виде, необходимо лишь установить на агрегат прилагаемую рукоятку. Если конструкция экструдера требует отдельной подачи воздуха, следует подсоединить воздушный шланг. Минимальная подача воздуха должна составлять 300 л/мин. Воздух **не должен содержать примесей масла и воды**. Мы рекомендуем использовать предлагаемый нами воздушный компрессор.

Сварочная насадка

Из двух имеющихся в комплекте поставки заготовок изготовьте сварочную насадку, подходящую для сварочных работ, которые предполагается осуществлять. Внимание: соблюдайте требования Директивы DVS 2207, часть 4. Если при размещении заказа Вы укажете форму шва и толщину свариваемых листов, мы включим в поставку две уже подготовленные сварочные насадки.

Ввод в эксплуатацию сварочного экструдера

Соблюдайте указания, перечисленные в пункте «Безопасность» настоящей инструкции.

Запрещается эксплуатировать сварочные экструдеры без подачи воздуха. Это неизбежно приведет к повреждению экструдера.

Перед подключением экструдера к сети удостоверьтесь в том, что:

- Выключатель нагрева находится в положении OFF,
- Корректно подключена подача воздуха,
- Приводной двигатель находится в надлежащем положении.

Теперь подключайте подачу воздуха.

Подсоединяйте сетевой штекер.


Все экструдеры Dohle снабжены запатентованным датчиком измерения температуры нагрева массы (датчик установлен между шнеком и насадкой – в расплаве) и защитой от холодного пуска.

Сетевой штекер необходимо подсоединять только к легкодоступным штепсельным розеткам с заземляющим контактом (230В, 16А). Теперь включайте нагрев экструдера, переместив выключатель нагрева в положение "ON".

Агрегат будет нагреваться до заданного в прошлый раз температурного значения. Для изменения температуры нагрева обратитесь к пункту «Блок регулировки – блок управления» настоящей инструкции.

В процессе работы никогда не оставляйте агрегат без присмотра!

Блок регулировки температуры массы - блок управления.

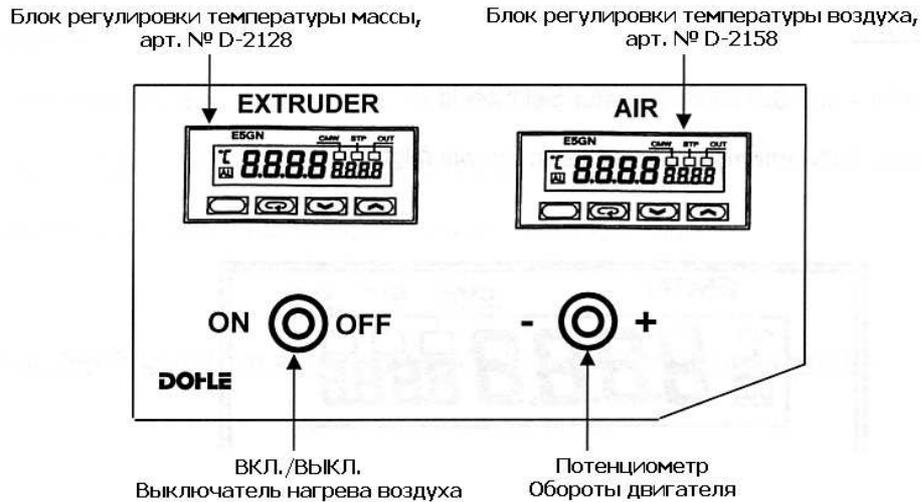

Индикатор и клавиатура блока регулировки.





Задание параметров температуры

На блоке регулировки может устанавливаться только заданная температура.

На блоке установлена блокировка от неправильного задания температуры.

Изменение параметров температуры.

Одновременно на блоке регулировки отображается заданная и реальная температура. Для изменения заданной температуры необходимо сделать следующее:

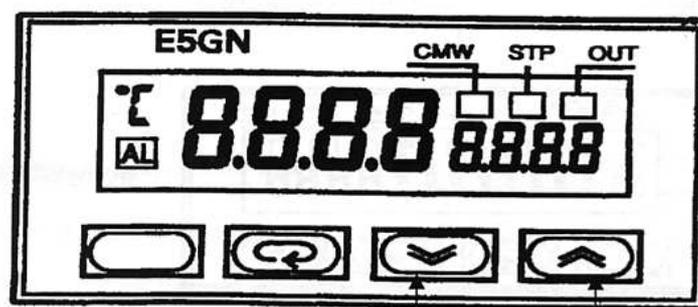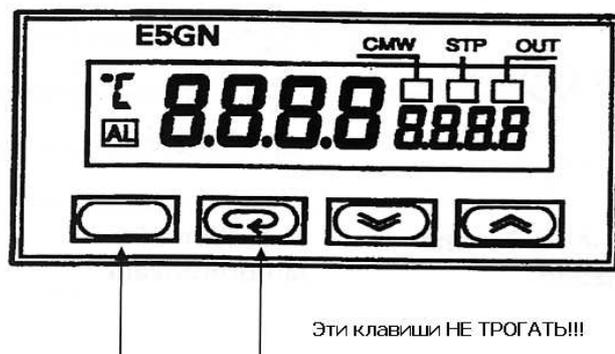

Клавиша уменьшения температуры
Уменьшение величины заданной температуры. При каждом нажатии – на 1 единицу. При удерживании клавиши в нажатом положении происходит постоянное уменьшение температуры.

Клавиша увеличения температуры
Увеличение величины заданной температуры. При каждом нажатии – на 1 единицу. При удерживании клавиши в нажатом положении происходит постоянное увеличение температуры.

Замена сварочного материала в экструдере

Чтобы очистить экструдер от остатков старого материала, нагрейте экструдер до рабочей температуры, отсоедините сварочную насадку и отвинтите штуцер

(Внимание! Левая резьба). Поставьте новый штуцер или тот, который использовался для нового материала.

Внимание: При работе с нагретым экструдером существует опасность получения ожогов.

После отсоединения старого штуцера и перед установкой нового, прогоните **через экструдер новый материал** в течение одной минуты.

При перерывах во время сварочных работ:

Нагретый экструдер нельзя оставлять без внимания.

Подача воздуха не должна прерываться.

Внимание: при обработке ПВХ или ПВДФ перерыв в работе не должен составлять больше трех минут. Если все же необходимо сделать перерыв, а также при завершении работы с этими материалами, экструдер следует прочистить полиэтиленом или полипропиленом в течение двух минут.

Выключение сварочного экструдера:

Сварочный экструдер установите на подставку. Переведите выключатель нагрева в положение OFF и через 2 минуты отсоедините агрегат от сети питания.

Внимание: опасность получения ожогов при контакте с открытыми металлическими частями экструдера сохраняется еще в течение 15 мин.

Не допускается использования воды или др. средств для ускорения процесса остывания экструдера.

Уход и обслуживание:

Перед произведением любых работ по уходу и обслуживанию отсоедините прибор от сети! Работы по уходу и обслуживанию разрешается проводить только специалистам – электрикам.

Выполняйте указания, изложенные в пункте «Безопасность» инструкции!

Техническое обслуживание:

Через каждые 500 часов работы экструдер, включая двигатель, необходимо чистить, смазывать и проверять его исправность. Данные работы разрешается проводить только специалистам – электрикам.

Привод

Через каждые 100 часов работы необходимо проверять и, при необходимости, заменять угольные щетки двигателя.


Упорный подшипник / шнек экструдера

Через каждые 200 часов работы необходимо очищать шнек и заменять упорный подшипник (внимание: в подшипнике – термостойкая смазка).


Диагностика неисправностей

Неисправность	Номер неисправности
Не работает приводной двигатель	01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12
Приводной двигатель отключается	03,04,05,06,07,08,09,10
Экструдер не нагревается	04,05,06,07,08,09,15,17
Воздух не нагревается	05,07,08,09,12
Температура горячего воздуха не достигает заданного значения	11, 13
Температура экструдата не достигает заданного значения	11
Экструдер не подает массу из насадки	11
Неисправности блока регулировки	
Индикатор не горит	01
На индикаторе высвечивается S . e r r	15
Индикатор работает неустойчиво	17
Неверное направление действия индикатора	18



Номер неисправ.	Возможная причина	Устранение неисправности
01	Отключено электропитание	Восстановить подачу электропитания
02	Несоответствующее номинальное напряжение	Специалист должен произвести проверку
03	Удлинительный кабель нагревается	Проверить сечение кабеля, полностью размотать кабель
04	Неисправен термоэлемент массы	Заменить термоэлемент
05	Неисправен термоэлемент воздуха	Заменить термоэлемент
06	Неисправен блок регулировки температуры массы	Заменить блок
07	Неисправен блок регулировки температуры воздуха	Заменить блок
08	Выключатель нагрева в положении OFF	Перевести выключатель в положение ON
09	Неисправность в соединении кабелей	Специалист должен произвести проверку
10	Износились щетки воздухонагревателя	Заменить щетки на новые
11	Слишком короткое время нагрева аппарата	Подождать до полного нагрева экструдера
12	Не подключена отдельная подача воздуха	Подключить подачу воздуха
13	Слишком большая подача воздуха	Уменьшить подачу до предписанной
15	Поломка термоэлемента	Заменить термоэлемент
16	Безуспешная попытка изменить заблокированный параметр	Отключить блокировку. Эту операцию разрешается производить только специалистам.
17	Неисправность термоэлемента, плохой контакт	Проверить термоэлемент, проверить контакты
18	Неверно подключен датчик: значения +, - перепутаны	Проверить подключения

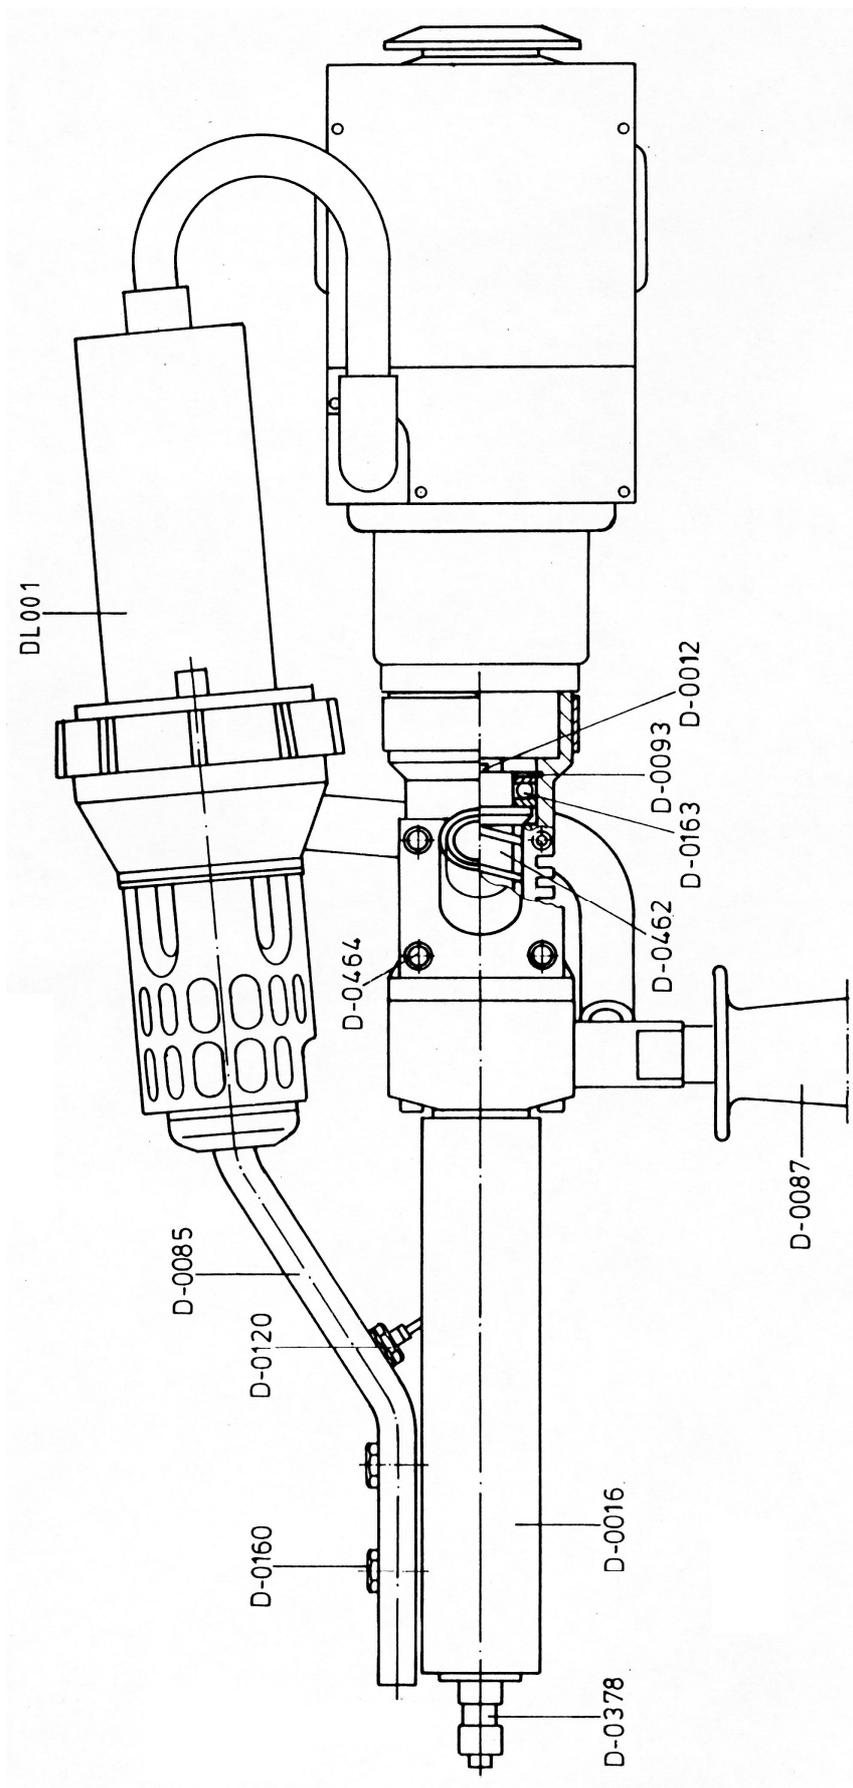

Трубка горячего воздуха для 6002 С, арт. № D-0085

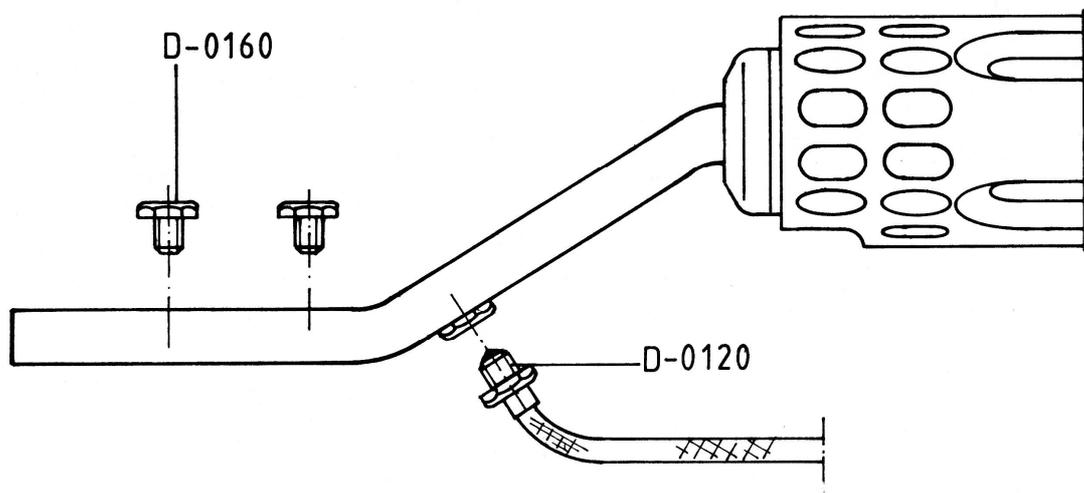


Блок управления 5002 – 6002

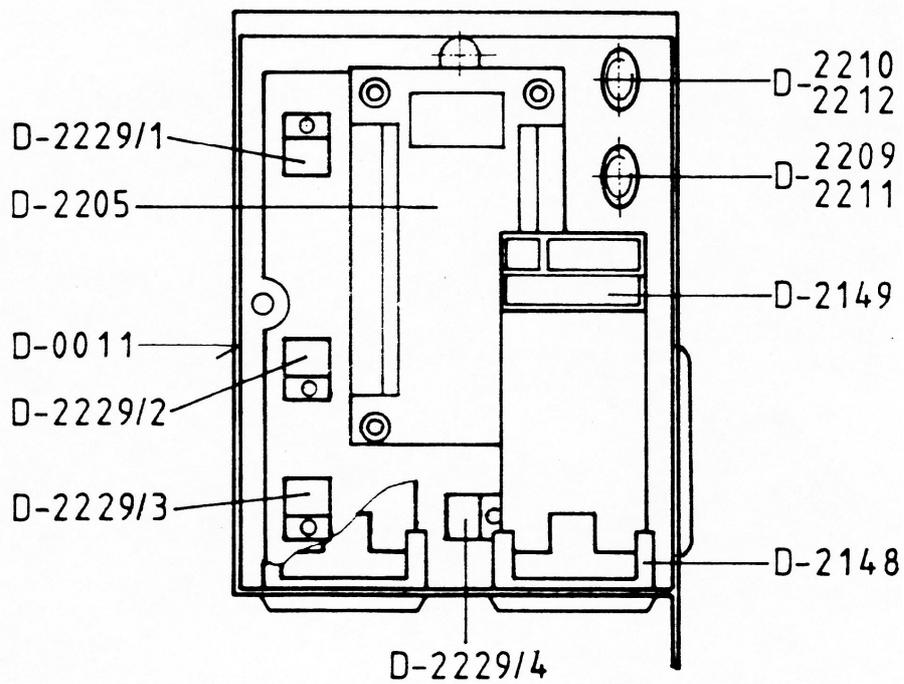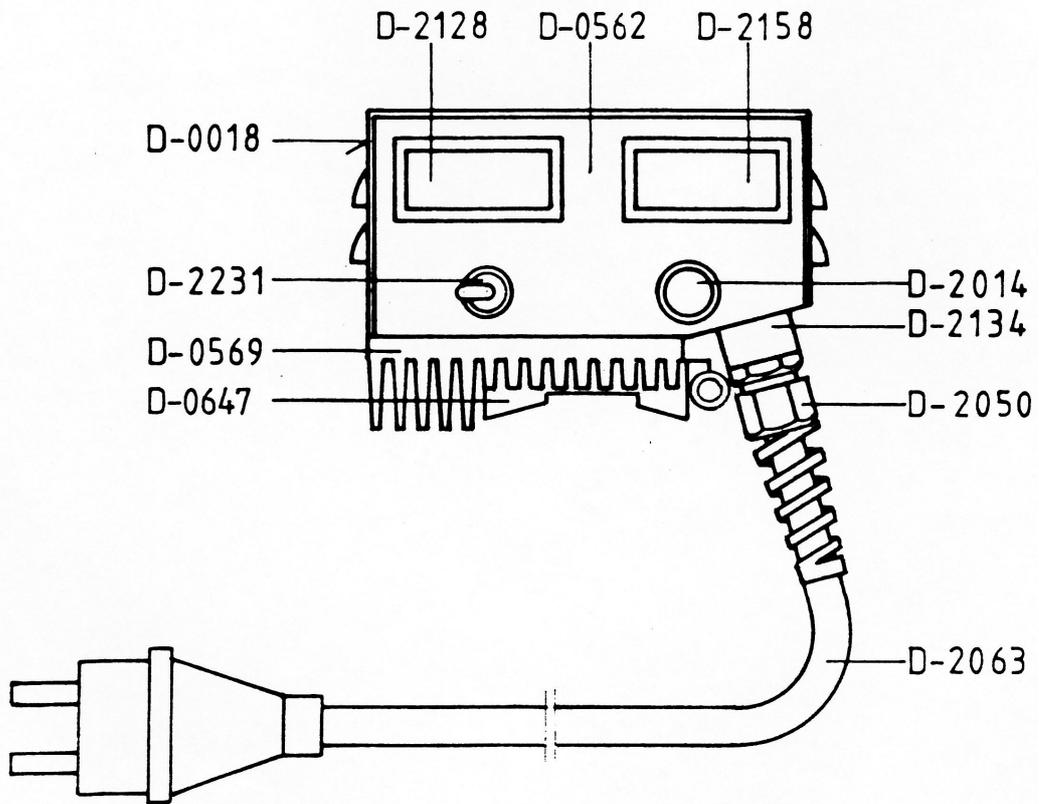


Ном. №	Обозначение	Кол-во
D –0011	Корпус блока управления 1502-6002	1
D –0012	Призматическая шпонка	1
D –0016	Ленточный нагреватель 6000	1
D –0018	Крышка корпуса блока управления 1502-6002	1
D –0020	Резервуар для гранулята	1
D –0049	Штуцер 3/8" 10 мм	1
D –0066	Угловой штуцер 1/4" 10 мм	1
D –0085	Трубка горячего воздуха Electron 5002 – 6002	1
D –0087	Рукоятка M14	1
D –0093	Упорное кольцо	1
D –0120	Термоэлемент для воздуха	1
D –0160	Винт	2
D –0163	Упорный шарикоподшипник	1
D –0165	Термоэлемент для массы	1
D –0288	Винт	7
D –0289	Уплотнительное кольцо, медное	1
D –0363	Хомут шланговый	1
D –0364	Винт	6
D - 0378	Сопло 5000	1
D - 0461	Цилиндр 6000 – 1	1
D - 0462	Шнек для гранулята	1
D - 0463	Цилиндр 6000 – 2	1
D - 0464	Винт	4
D - 0562	Передняя панель 2002-6002	1
D - 0567	Штифт 3x8	1
D –2077	Привод 5002 – 6002	1
D –2078	Угольные щетки 5002 – 6002	2
D –2209	Кабельное резьбовое соединение PG9	1
D –2210	Кабельное резьбовое соединение PG7	1
D –2211	Пластмассовая гайка PG9	3
D –2212	Пластмассовая гайка PG7	1
D –2214	Потенциометр 100К	1
D –2050	Резьбовое соединение для кабеля с защитой от переламывания	2
D –2063	Кабель сетевой 8 м	2
D –2090	Выключатель ВКЛ-ВЫКЛ 5002 – 6002	1
D –2128	Регулятор температуры массы 1502-6002	1
D –2134	Удлинитель Ms	2
D –2148	Фиксатор Omron	2
D –2149	Панель крепления Omron	2
D –2158	Блок регулировки нагрева воздуха 2002-6002	1
D –2205	Сетевая плата	1
D –2231	Выключатель нагрева 2002-6002	1
D-2229/1	Триак – нагрев экструдера	1
D-2229/2	Триак – привод	1
D-2229/3	Триак – Eron	1
D-2229/4	Триак – Eron	1
D –0643	Аппарат горячего воздуха Eron 230В/2200Вт	1

Аппарат горячего воздуха
Номенклатурный номер: D-0643

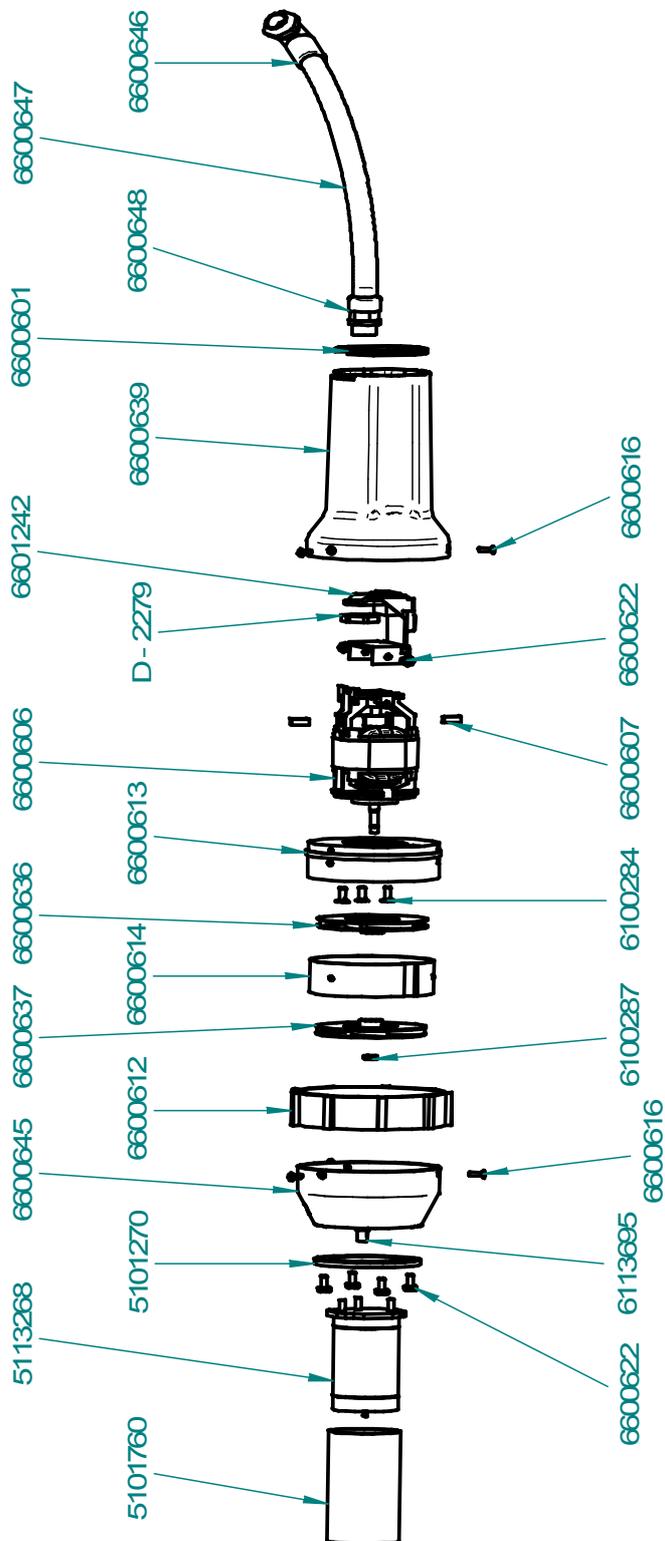


Ном. №	Обозначение	Кол-во
5101270	Уплотнение 70 x 48 x 4	1
5101760	Слюдяная трубка 47, 6 x 95	1
5113268	Нагревательный элемент 230 В / 2 x 1100 Вт	1
6100284	Винт с потайной головкой М4 x 12 ТХ	3
6100287	Шестигранная гайка М5	1
6113695	Концевой температурный выключатель 135 ° С	1
6600601	Воздушный фильтр	1
6600606	Двигатель 230 V SL	1
6600607	Угольные щетки	2
6600612	Резиновое кольцо с выступом	1
6600613	Нижняя часть корпуса турбины	1
6600614	Распределитель	1
6600616	Винт с потайной головкой М3 x 10 ТХ	6
6600622	Винт со сферо-цилиндрической головкой М4 x 10 ТХ	6
6600636	Турбина уравновешенная	1
6600637	Турбина уравновешенная	1
6600639	Рукоятка	1
6600644	Соединительная скоба	1
6600645	Верхняя часть корпуса турбины с отверстием 1/4"	1
6600646	Угловое резьбовое соединение	1
6600647	Гофрированная защита кабеля 290 мм	1
6600648	Шланговое резьбовое соединение, прямое	1
D-2279	Пластмассовая гайка М16 x 1,5	2

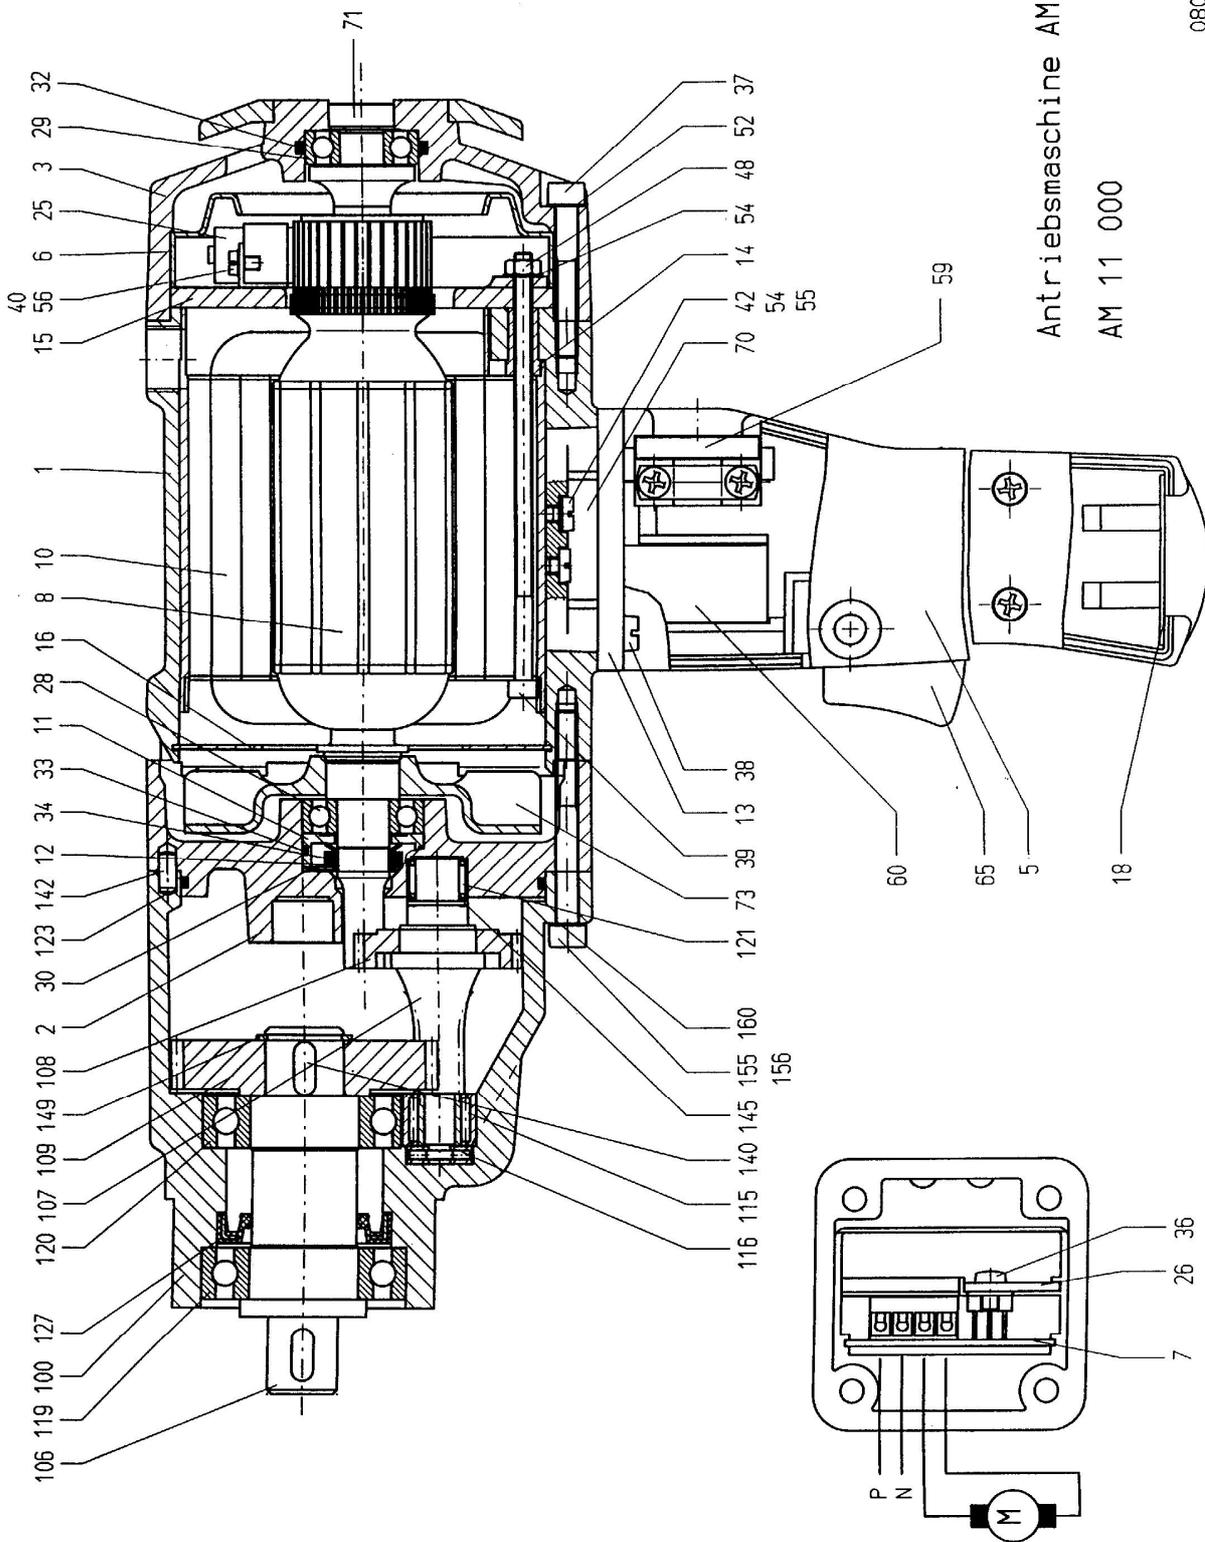

Antriebsmaschine AM 11
AM 11 000

080797


Системная плата Монтажная схема

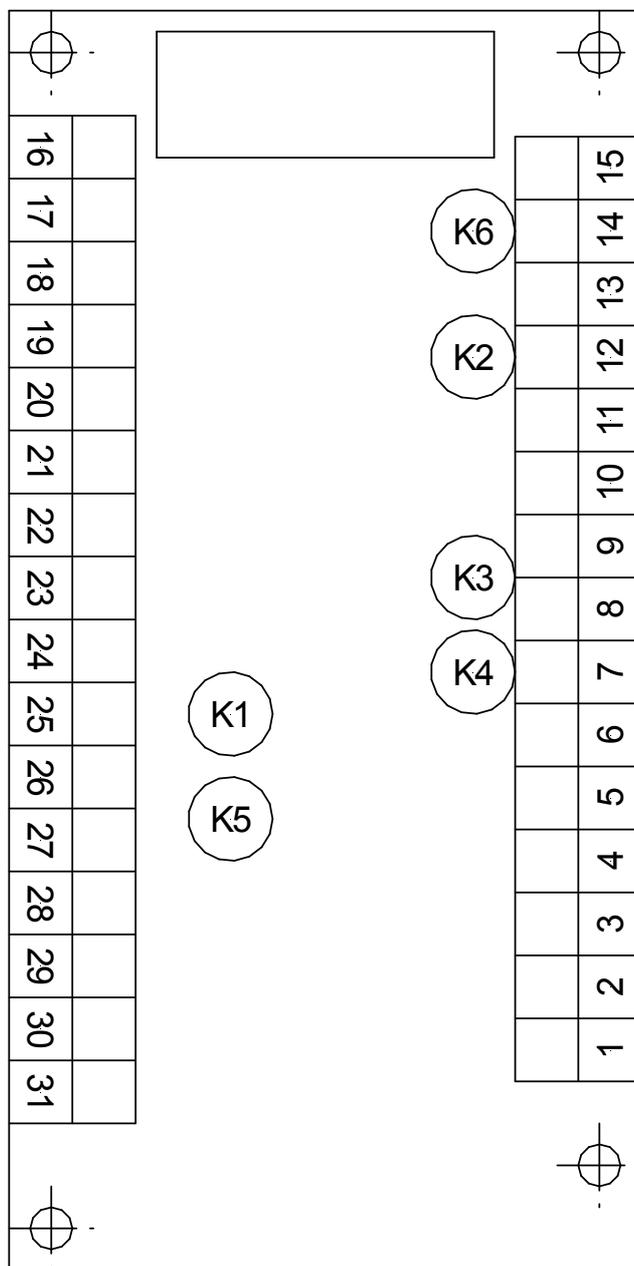

**Системная плата
Монтажная схема**

№	Обозначение	Цвет	Подвод к...
1			
2	Сетевой вход 230 В нейтральный	Синий	
3	Нагнетатель Electron	Красный	
4	Нагревательный элемент Electron	Черно/белый	
5	Нагревательный элемент Electron	Белый	
6	Нагревательный элемент Фаза Electron	Черный	
6	Нагнетатель Electron	Красный	
7	Сетевой вход 230 В фаза	Черный	
8			
9			
10	Привод фаза	Черный	
11	Сетевой вход фаза	Черный	
12	Ленточный нагреватель экструдера фаза	Черно/белый	
13	Ленточный нагреватель экструдера нейтральный	Бело/голубой	
14	Сетевой вход нейтральный	Синий	
15	Привод нейтральный	Черный	
16	Привод Триак	Красный	
17	Привод Триак	Белый	
18	Привод Триак	Синий	
19	Потенциометр подключение	Желто/черный	
20	Потенциометр отвод	Желтый	
21	Триак ленточный нагреватель экструдера	Красный	
22	Триак ленточный нагреватель экструдера	Белый	
23	Триак ленточный нагреватель экструдера	Синий	
24	Выключатель ВКЛ-ВЫКЛ	Зеленый	
25	Выключатель ВКЛ-ВЫКЛ	Красно/черный	
26	Триак нагрев Electron	Красный	
27	Триак нагрев Electron	Белый	
28	Триак нагрев Electron	Синий	
29	Триак нагрев Electron	Красный	
30	Триак нагрев Electron	Белый	
31	Триак нагрев Electron	Синий	
K1	Кабель	Зеленый	Регулятор экструдера клемма 3
K2	Кабель	Синий	Регулятор экструдера клемма 2


K3	Кабель	Черно/белый	Регулятор воздуха клемма 5
K4	Кабель	Черный	Регулятор экструдера клемма 1
K5	Кабель	Красный	Регулятор воздуха клемма 3
K6	Кабель	Черно/белый	Регулятор экструдера клемма 6

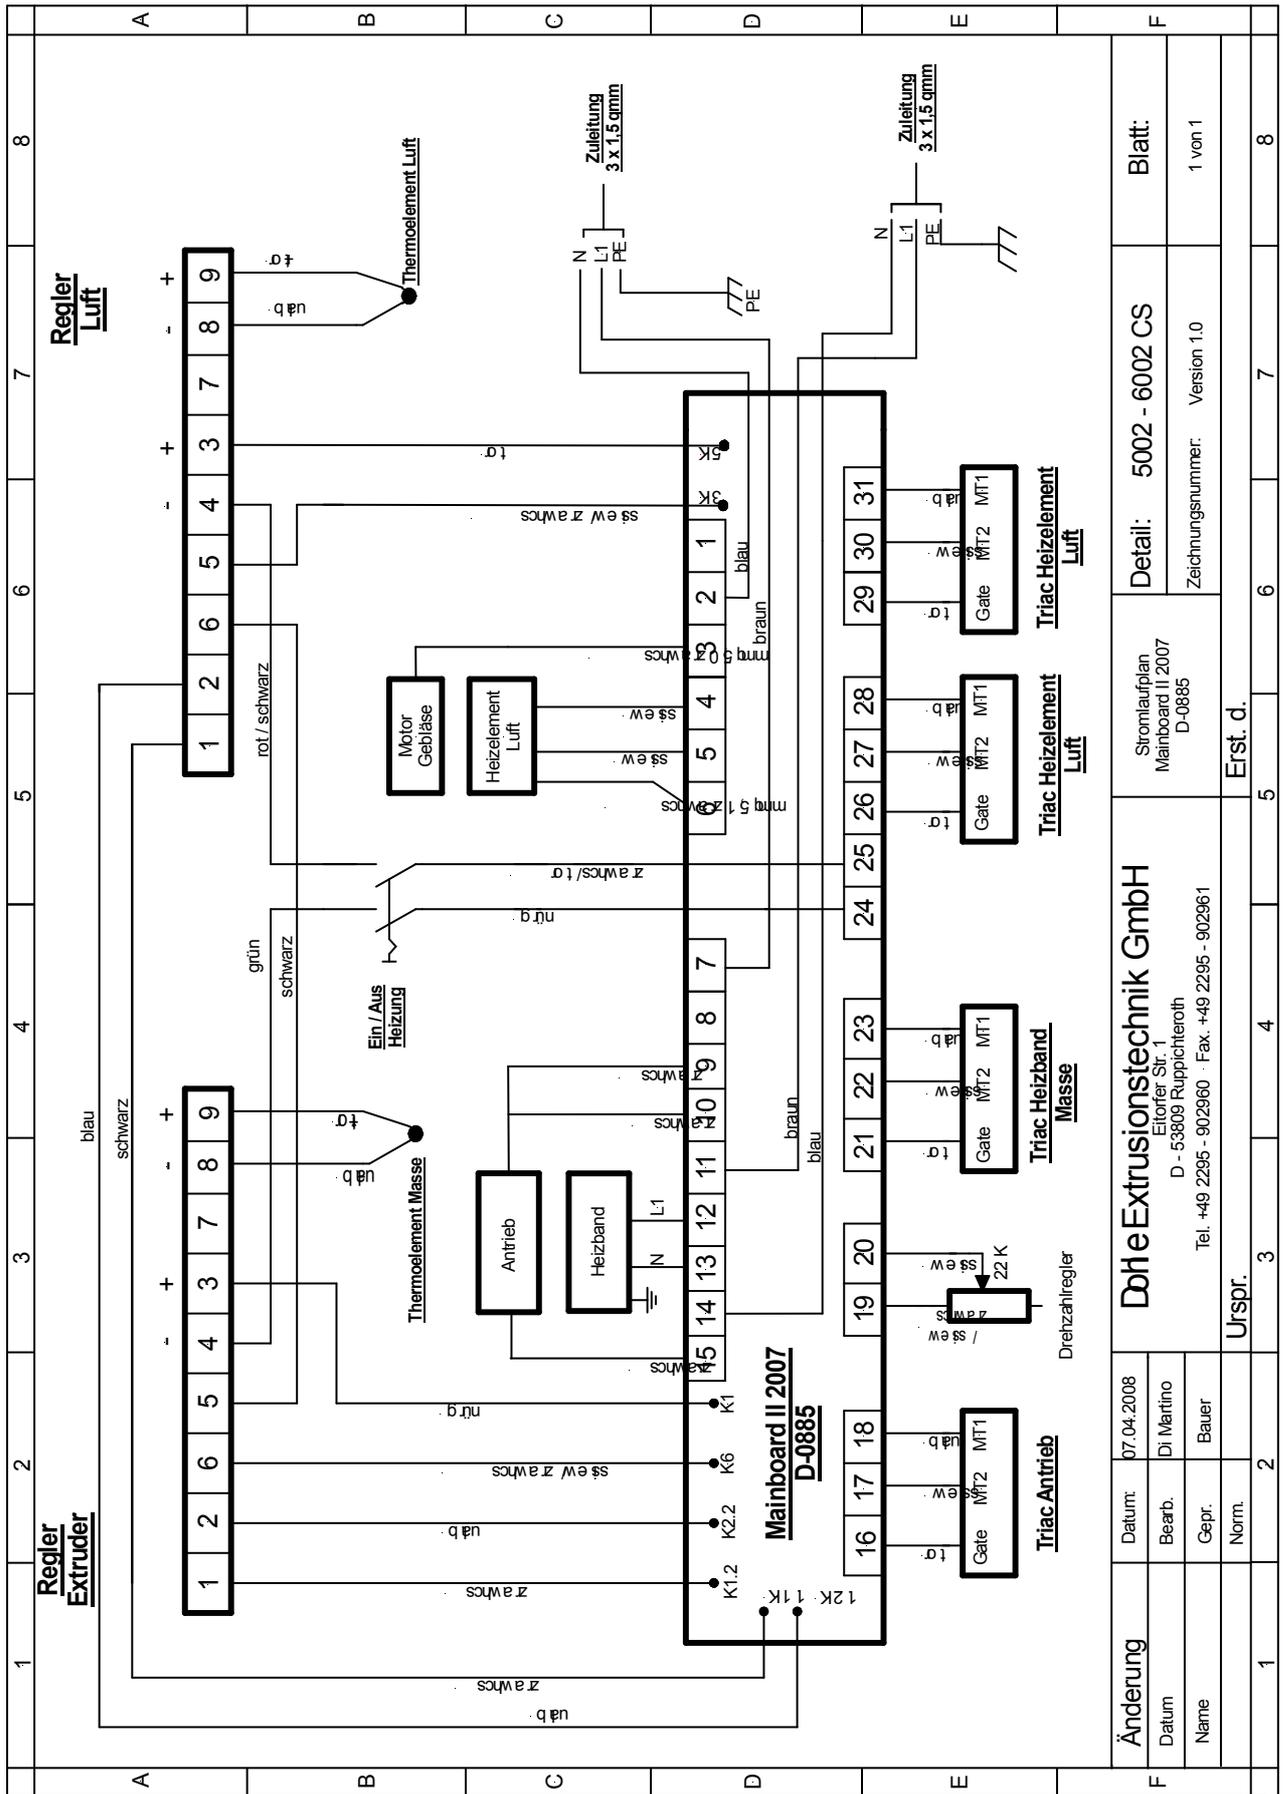

Änderung		Datum:	07.04.2008	Detail:		5002 - 6002 CS		Blatt:	
Datum		Bearb.	Di Martino	Stromtaufplan		Mainboard II 2007		1 von 1	
Name		Gepr.	Bauer	D-0885		Zeichnungsnummer:		Version 1.0	
		Norm.		Dohle Extrusionstechnik GmbH		Erst. d.		8	
		Urspr.		Eitorfer Str. 1		D - 53809 Ruppichteroth			
				Tel. +49 2295 - 902960 · Fax. +49 2295 - 902961					


Программа сварочных насадок
S = толщина листа

Т-образный шов

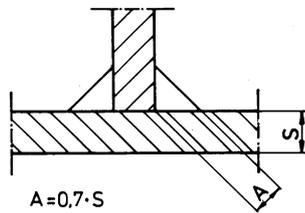


Толщина листа	Арт. №
5-8	D-0174
10-12	D-0175
15	D-0177
20	D-0178
25	D-0179
30	D-0180
35	D-0181
40	D-0182

 
V-образный шов




Толщина листа	Арт. №
5-8	D-0183
10	D-0184
12	D-0185
15	D-0186
20	D-0187
25	D-0188
30	D-0189
35	D-0190
40	D-0191

 Пленочный шов

Ширина шва А	Арт. №
25	D-0192
30	D-0193
35	D-0194
40	D-0599

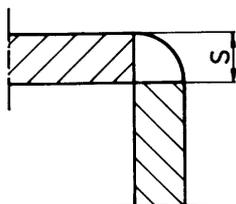Угловой шов

Толщина листа	Арт. №
5-8	D-0195
10	D-0196
15	D-0197

 Х – образный шов

Толщина листа	Арт. №
10	D-0198
15	D-0199
20	D-0200
25	D-0201
30	D-0202
35	D-0203
40	D-0204

Спец. насадка круглая

	Арт. №
Ø15	D-0600
Ø20	D-0366
Ø25	D-0337

Заготовки насадок

Размер	Арт. №
30x30x45	D-0223
30x40x50	D-0224
30x45x45	D-0225
40x55x80	D-0247
45x70x90	D-0248
Ø35	D-0598

Особые параметры – по запросу.